

vydává

ZÁVAZNÝ BULLETIN č. BB/23a, AB015a

- 1. TÝKÁ SE:** Všech horkovzdušných balónů včetně balónů s obalem zvláštního tvaru vybavených hořáky typu H3, H3-D, HB1, HB2 a H4.
- 2. DŮVOD:** Netěsnost hlavního letového ventilu u hořáků typu H3-D a HB2 způsobená nadměrným opotřebením čelního těsnění. Příčinou je dodávka nekvalitního materiálu k výrobě těsnění.
- 3. OPATŘENÍ:** Výměna čelního těsnění č. 50520 (viz. Příručka pro údržbu ze dne 10.10.2001) letového ventilu u všech hořáků typu H3, H3-D, HB1, HB2 a H4. Stávající polytanové těsnění žluté nebo modré barvy již nesmí být použito.
- 4. OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení tohoto bulletinu.
- 5. PROVEDE:** Výrobce / oprávněná organizace / provozovatel balónu.
- 6. NÁKLADY HRADÍ:** Výrobce a provozovatel.
- 7. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Sada těsnění.
- 8. POSTUP PRÁCE:** Proved'te demontáž letového ventilu u všech hořákových jednotek dle postupu uvedeného v příručce pro údržbu (viz kapitola 6, postup 31-1) a těsnění vyměňte za nové dodané výrobcem.
- 9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI:** Dnem schválení ÚCL.
- 10. PŘÍLOHY:** Žádné.

*Za výrobce:**Ing. Josef Pučégl**Dne: 26. 11. 2002*