

vydává

INFORMAČNÍ BULLETIN č. BB/25b

- 1. TÝKÁ SE:** Všech horkovzdušných balónů BB včetně balónů s obalem zvláštního tvaru vybavených hořáky typu KOMET DUO do výrobního čísla 104.
- 2. DŮVOD:** Zlepšení těsnosti hlavního letového ventilu a ventilu tichého hořáku.
- 3. OPATŘENÍ:** Výměna čelního těsnění č. 51133 a upevňovacího šroubu č. 1116 (viz. Příručka pro údržbu č. B.0201 ze dne 10.10.2001).
- 4. OPATŘENÍ PROVÉST:** Doporučujeme provést při nejbližší roční prohlídce nebo údržbě letového ventilu / ventilu tichého hořáku.
- 5. PROVEDE:** Výrobce / oprávněná organizace
- 6. NÁKLADY HRADÍ:** Provozovatel
- 7. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Sada těsnění, upevňovací šrouby, lepidlo Loctite 243
- 8. POSTUP PRÁCE:**
- 1) Proved'te demontáž letového ventilu / ventilu tichého hořáku u obou hořákových jednotek dle postupu uvedeného v příručce pro údržbu (viz kapitola 6, postup 31-11 / 35-11).
 - 2) Vyměňte šroub 1116 a čelní těsnění 51133.
 - 3) Důkladně očistěte čelní plochu kuželky č. 51118.
 - 4) Nasad'te nové těsnění a zajistěte novým šroubem. Před našroubováním naneste na konec závitu šroubu malou kapku lepidla Loctite 243.
- 9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI:** Dnem schválení ÚCL
- 10. PŘÍLOHY:** Žádné

Za výrobce:

Ing. Josef Pučégl



Dne: 28. 4. 2003