

vydává


## SERVISNÍ BULLETIN č. BB/48, BB-S/9

- 1. TÝKÁ SE:** Všech horkovzdušných balónů Kubíček s obaly výrobních čísel 800 a vyšších, kromě obalů s vypouštěcími systémy ovládanými jedním lanem.
- 2. DŮVOD:** Odbavení ovládacích lan vypouštěcího systému, které může znemožnit jejich jednoznačnou identifikaci.
- 3. OPATŘENÍ:** Prohlédněte všechna ovládací lana vypouštěcího systému a zkontrolujte, zda jsou jednoznačně rozlišitelná. Odbarvená lana (viz obrázek níže), je třeba vyměnit za nová.
- 4. OPATŘENÍ PROVÉST:** **DO NEJBLIŽŠÍ ROČNÍ / 100 h PROHLÍDKY – pokud lana zůstávají rozlišitelná NEBO PŘED DALŠÍM LETEM – pokud jsou lana obtížně rozlišitelná (jak je ukázáno je obrázku níže).**
- 5. PROVEDE:** Vlastník / provozovatel
- 6. NÁKLADY HRADÍ:** Vlastník / provozovatel
- 7. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Ovládací lana vypouštěcího systému dodaná Balóny Kubíček a objednaná na základě výrobního čísla obalu.
- 8. POSTUP PRÁCE:** Pokud je třeba, vyměňte ovládací lana podle informací uvedených v příručce pro údržbu (dokument č. B.2202)
- 9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI:** **1. 5. 2016**
- 10. PŘÍLOHY:** Ukázka odbarvených lan

Technický obsah tohoto dokumentu je schválen na základě Oprávnění DOA č. EASA.21J.277.

Za BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.

Ing. Petr Kubíček, technický ředitel

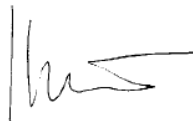

Datum: **1. 5. 2016**

## PŘÍLOHA

### Ukázka odbarvených lan

Níže je uvedena ukázka červenobílého a červeného lana s výrazným odbarvením, které znemožňuje rychlou a jednoznačnou identifikaci. Lana s takovýmto odbarvením je třeba okamžitě vyměnit.

