

vydává

**SERVISNÍ INSTRUKCE č. 2012/2 – revize č. 1**  
**Výměna pístku zplynovače zapalovacího hořáku na hořácích Ignis**

Příčinou nesprávné funkce zapalovacího hořáku v hořákových jednotkách Ignis (plamen nehoří, nebo zhasíná) může být nabobtnalé těsnění pístku zplynovače.

**Týká se:** jednohadicových hořákových jednotek Ignis výrobních čísel do 646

**Oprava:** výměna pístku za nový

Porovnání pístků:



**Postup opravy**

1. Vymontujte zapalovací hořák z hořákové jednotky, rozeberte jej a vyčistěte.
2. Vyměňte pístek za nový (číslo dílu 53123.00\_ND1)
3. Zapalovací hořák smontujte a nainstalujte zpět do hořákové jednotky.

Při práci postupujte podle pokynů v příručce pro údržbu:

- Příručka pro údržbu (B.0102)
- Maintenance Manual (B.0202)
- Maintenance Manual (B.2102)

Technický obsah tohoto dokumentu je schválen na základě Oprávnění DOA č. EASA.21J.277.

Za BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.

Ing. Petr Kubíček, technický ředitel

Datum: **4. 10. 2013**